


- CONDUCTO DE CHAPA METALICA EI30 EXTRACCION DE HUMOS DE COCINA
- CONDUCTO DIFUSION CLIMATIZACION
- CONDUCTO RETORNO CLIMATIZACION
- CONDUCTO CIRCULAR METALICO TIPO SPIRO EXTRACCION DE VENTILACION DE SERVICIO
- PASO CONDUCTO EN FORJADO CUBIERTA
- UNIDAD INTERIOR SPLIT DE PARED
- UNIDAD INTERIOR SPLIT CASSETTE
- Sonda TEMPERATURA
- REGISTRO METU DE 400x200
- DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE
- BOCA DE EXTRACCION
- DIFUSOR DE ALETAS FIJAS
- DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO
- REJA DE ASPIRACION DE RETORNO
- COMPUERTA DE REGULACION
- TERMOSTATO

NOTAS :

- LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION DE ASEOS SERAN DE CHAPA GALVANIZADA EN TODO SU RECORRIDO.
- LOS CONDUCTOS DE EXTRACCION DE COCINA SERAN EI30 EN TODO SU RECORRIDO.
- LOS CONDUCTOS DE IMPULSION Y RETORNO DESDE EL CLIMATIZADOR HASTA EL PLENUM DE DISTRIBUCION, SERAN DE CHAPA AISLADA INTERIORMENTE CON CLIMAVER, TERMINACION PAPEL ALUMINIO EN CONTACTO CON EL AIRE.
- LOS CONDUCTOS DE IMPULSION Y RETORNO DESDE LOS PLENUMS (INCLUIDOS ELLOS) SERAN CLIMAVER Plus R, DE LANA DE VIDRIO TERMOACUSTICO, REVESTIDO POR AMBAS CARAS POR UN COMPLEJO DE ALUMINIO VISTO, SELLADO EXTERIORMENTE POR UNA BANDA DE ALUMINIO AUTOADHESIVA.
- SE SEGUIRAN EN TODO MOMENTO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN CUANTO A CONSTRUCCION DE CONDUCTOS, TRAZADO, FABRICACION DE ACCESORIOS, MONTAJE, FIJACIONES, DETALLES, ETC.

LAS DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS INDICADAS EN EL PLANO, SON EN TODOS LOS CASOS, INTERIORES LIBRES.

DETALLE DIFUSOR ROTACIONAL

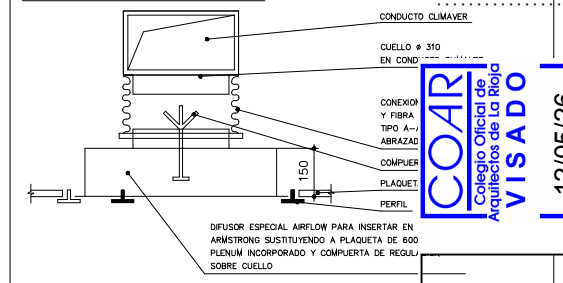

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB	REV	APR
1	26/03/2024	REVISIÓN DE DETALLES	103		
RESTAURANTE de SERVICIO RAPIDO C/BELCHITE, 2 26003 - Lobroño - (La Rioja)					
P. BÁSICO Y EJECUTIVO PLANTA RESTAURANTE CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN					
ARQUITECTO: pb2 PB2 PROJECTE S.L.P.					

COAR
Colegio Oficial de
Arquitectos de la Rioja
VISADO

12/05/26